北京 600-1 型钻机的使用及维护

湖南治勘246队58机

我们使用北京600—1型钻机,从1971年5月开始。起初,由于不熟悉钻机的性能,碰到了不少问题。经过几年的反复实践,认真分析了产生故障和问题的原因,从而有针对性地采取了一系列维护措施,摸索出一些操作要点。归纳起来,大体有以下几个方面。

一、转盘部份

(一) 伞齿轮打齿的原因

1.心管上的两个背帽反回。

判断方法:在钻进时,看到大盖跳动,与罩盖的间隙时大时小,如果固定扭柱的螺栓未反回,那一定是心管上的背帽反回。背帽反回后,使大伞齿轮串动产生冲击,当孔内阻力增大,就会打掉轮齿。背帽用定位螺钉可防止反回,但心管上的轴承磨损后也会产生这种现象。

2. 固定心管的螺栓反回。

钻进中可以看到; (1)心管晃动; (2)大盖擦边; (3)心管与箱体接触处漏油,检查箱体内的机油减少很多,或者无油。 根据这些现象可判定是固定心管的螺栓反回。由于螺栓反回,引起大、小齿轮咬合不好,受力不均,阻力增大,就会打掉轮齿。

3.横轴串动。

钻进中横轴发生串动, 位 移 较 大 时, 大、小伞齿轮咬合不好, 受力不均, 阻力增 大, 打掉轮齿。

4.2007938和7610轴承磨损后,应先调心管位置,后调齿轮咬合位置,如调的不当,大盖磨箱体,有时扭柱拧紧后,齿轮转不动,还会出现"冬冬"的响声,这是齿顶

齿,会损坏轮齿或其它机件。

(二)大伞齿轮上轴承的损坏原因

一般说,往往是加油间隔时间太长,润滑不良所造成。轴承弹子磨损后,花架靠边磨坏。背帽背紧转不动,也可将轴承损坏。油料不清洁,转盘进了沙子,也会使轴承磨坏。心管上的轴承坏花架,是箱体内的油不清洁,有铁屑或其它杂质进入轴承内造成的。所以我们认为,至多每半个月要加一次黄油,30~45天要清洗箱体一次。

(三)链条使用太费的原因

1.用机油润滑,容易漏掉、甩掉;2.调节失当,紧了易坏,松了时,如孔内阻力大,链条会跳动得厉害,还会打坏防护罩;3.安装时两链轮未对正,磨损加剧。我们为此特别注意调节,使链条始终处于不紧不松的状态,每班都加黄油润滑,机器安装做到平稳、对正,因而大大提高了链条的使用寿命,第二个链条就用了十一个月。

(四)转盘进水及防止措施

- 1.在扭柱螺栓孔中进水较多,只要螺栓 不反回,在扭柱与大盖接触处垫胶皮防水是 有效的。
- **2.** 罩盖与大盖的间隙中进水,可在其间隙处垫胶皮防水。

二、变速箱部份

- (一)变速挂挡,在车要停未停之时为 好。离合器如分离不良,不能变速挂挡。
- (二)含油轴承(我们用的是铜套或生铁套)的油眼进油不畅通,润滑不良,磨损厉害,温度增高,箱体发热,与轴的间隙增大,使轴晃动,遇阻力时,使箱体和滚动轴

承穩坏或破裂。

- (三)齿轮打齿原因分析。
- 1.齿轮跑速:产生咬合不好,或咬合面积少,单位面积上的承受力增加,使轮齿打掉,表现在如下方面。
- (1)在有应力集中的齿根处产生疲劳 裂纹,轮齿易折断。
- (2)常在轮齿一部份咬合传动,使轮 **齿磨损变薄**后折断。
- (3)孔内阻力增大,齿轮强度不够而折断。
- (齿轮之所以跑速,其原因是:变速杆 定位弹簧弹力不足;拨叉与滑杆连接处的定 位螺钉反回或脱落;定位球槽磨损。)
- **2.**操作不当,挂挡时,开车挂挡,或者 齿轮转动速度未减慢、未停车,使齿与齿相 撞而被打掉。

有时听到箱体内有"喀喀"响声,往往 就是齿轮跑速,应及时检修。

- (四)有时变速后开不动车,是因变速 杆与拨叉连接处磨损,间隙增大,变速时要 拨到空挡的齿轮未到空挡位置,反而将挂挡 的齿轮挂上挡,引起蹩劲开不动车。在此情 况下不能强行开车,以免机件损坏。这时应 重拨或检查修理。
- (五)箱体内要每月清洗一次,清除铁 屑和油垢。要使润滑油经常保持清洁,使轴 承得到良好的润滑,以免引起发 热 烧 坏 事 故。
- (六)花链轴左端处的轴承压盖发热, 是背帽返回或50310、310轴承发热造成的, 应经常检查。

三、摩擦离合器部份

(一)在装配离合器时,外壳内的齿轮和主动摩擦片的齿上,应涂适量的黄油润滑,减少摩擦磨损。含油轴承应加机油,平时勤注少量的油,以免摩擦片打滑时,摩擦力加大,温度增高而烧坏离合器,或使齿轮退火而加速磨损。

- (二)操作离合器手把要稳推结合,不能猛推,特别是开正反车更要注意。猛了易使石棉板上的铆钉折断,掉到离合器内造成分不开,掉到齿内把齿打掉,还可能将压盘损坏。
- (三)在正常负荷下手把在结合位置, 但压盘和摩擦片往外跑,甚至不传递动力。 这是调节螺母上的定位螺丝返回,或定位销 折断,不起定位作用等原因造成。
- (四)离合器分不开的原因是:1.弹簧 弹力不足;2.芯杆弯曲;3.推叉磨损,分离间隙小,调紧了分不开,调松了无劲。
- (五)传递动力时断时续的原因:1.摩擦片有油打滑或磨损变形;2.定位销反回;推叉小轴严重磨损。

四、同步器部份


- (一)同步器使用的好坏,在于挂挡的操作方法是否正确。挂挡时,操作下变速杆要稳推,待同步后,稍加推力挂挡,如果操作不当就出现"喀喀"响声。这就容易迅齿轮打掉或打毛,以后不易挂挡,即使挂上一些,也咬合不好,以致跑速。
- (二)变速时,副轴上的徘徊齿轮挂不上挡,应操作下变速杆左边起步,使副轴上的徘徊齿轮转动,停车后(或要停未停时)推动上变速杆挂挡。挂上后,再操作下变速杆进行同步起动挂挡。
- (三)箱座内要每月清洗一次,清除里面的铁屑和油垢,以免脏物进入同步器或轴承内。
- (四)同步器效果不好,甚至不同步, 大体有以下三方面的原因:1.弹簧弹力不足,带不动套圈移动;2.锥环磨损,摩擦力降低;3.同步器拨叉与小轴连接处的固定销松动或脱落,滑块与拨叉连接处磨损,间隙增大。

五、升降机部份

(一)主要注意加油部位,一个经常加 (**下转第55页**) 器的起落和摆动范围,即可降下。

三、排管器

排管器(图4)是用\p42钻杆(主架)、

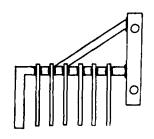

10毫米厚的铁板和 角钢(按塔材规格 选定的作用是支承和 排列立根。排野立根。 排列立根。排售立根 的规格要根据立根 的多少,和钻杆、 接手的直径而定。

图 4 排管器

安装的高度,一般比立根 长度低 0.3~0.6 米。

四、操作要点

- 1.升降机的操作者,要看清或正确判断提引器与蘑菇接手是否挂牢。操作时挂立根"回绳"不够,钢球未下到蘑菇接手的"脖子"处,容易"跑管"。
- 2. 要尽量避免提引器在升降过程中摆动过大,为挂立根增添麻烦,以缩短对、挂时间。
- 3.注意机械手的位置,避免上下提引器 拉、砸机械手。我们开始应用"三器"时, 由于操作不慎,曾砸掉过机械手,所以最好 设置安全绳。

- 4.操作扶管器要注意提引器的摆动方向 和范围,要同升降机配合好,尽量缩短对、 挂时间。
- 5. 必须随时检查"三器",保证各部件动作灵活可靠,特别是提引器的弹簧和锁销。如果提引器里弄进泥沙或结了冰,必须及时清除,以防跑管。

五、存在问题和改进意见

- 1.降下钻具时,遇到掉块、脱落岩心等情况,钻具突然停止下降,提引器却继续往下"走",内套被顶上去,而钻具又突然以较快的速度往下"跑"时,提引器内套下落的速度低于钻具下跑的速度时,容易"跑管"。原设计内套上没有弹簧,加上弹簧后,收效比较明显,但未能完全杜绝由于上述原因造成的"跑管",因此,我们正在考虑增设一套锁销来解决这个问题。
- 2. 要靠提引器和扶管器配合移动立根, 占用了提引器的一部份时间(尽管升降钻具 所占的时间并不比塔上有人时的多)。

这"三器"并不是很完善的装置,它们本身也各自存在一些问题或不足之处。此稿发表后,希能得到广大读者的帮助,提出改进意见;文中如有不妥或错误,亦请批评指正。

(上接第57页)

油的,一个定期加油的,油料要清洁。

- (二)提升制带比制动制带易发热,是 因为提升制带与制圈结合不严有间隙,产生 摩擦,引起制带发热。
- (三)下钻时升降机跳动,是制带与连杆连接处磨损(过去我们在这个地方加油少),间隙增大,当下钻具要制住时,由于制带靠连杆端产生位移,造成制带与制圈结

合不严,前松后紧,前后受力不均,引起升 降机跳动。

六、加压器部份

作到以下几点,加压器的使用寿命就能 延长:

- (一)注意固定中心套轴的螺栓反回。
- (二)加压钻进,压力适当(不要过大),转速一般用慢、中速。
 - (三)定期加油,油要清洁。